

PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

CAA-AD-1-012/98

Datum vydání: 5. března 1998

LETADLOVÉ ZAŘÍZENÍ - HASICÍ PŘÍSTROJ - VÝMĚNA

Týká se: hasicích přístrojů firmy First Technology Fire and Safety Halon 1211 a 1301, výrobních čísel 7967 až 10356.

Důvod vydání: únik hasící směsi z hasícího přístroje.

Datum účinnosti: 12.03.1998

Provést v termínech: jak je popsáno v části "Compliance - Requirement" UK CAA Airworthiness Directive 007-11-97 (příloha tohoto PZZ).

Postup provedených prací: dle části "Compliance - Requirement" UK CAA Airworthiness Directive 007-11-97.

Poznámky: Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do letadlové knihy. Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL technický inspektorát - Ing. Stibůrek. Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ musí být zapracován do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla. Tento PZZ byl vypracován na základě UK CAA Airworthiness Directive 007-11-97.

Ing. Pavel MATOUŠEK

Ředitel technického inspektorátu

Úřad pro civilní letectví

CAA AIRWORTHINESS DIRECTIVE 007-11-97

APPLICABILITY First Technology Fire and Safety spherical type toilet compartment fire extinguishers Halon 1211 and 1301 between Serial Nos 7967 and 10356 inclusive.

SUBJECT - DESCRIPTION Fire Protection – Toilet compartment fire extinguishers.

COMPLIANCE - REQUIREMENT (SUMMARY) Compliance is required with First Technology Fire and Safety Service Bulletin 26-110 within 3 months from the date of the bulletin which is November 1997. The Service Bulletin requires the checking of the overall weight of the fire extinguisher mentioned on the production label. If the fire extinguisher is outside of the weight on the label it must be replaced with a new unit manufactured outside of the affected Serial No range. This action is required because at Serial No 7967 a manufacturing change was

introduced for reasons of productivity improvement. The process change resulted in a leakage problem at the eutectic tip.