

A	Rozpoznávací značka:	I
B	Typ hlavního padáku:	STILETTO 135
	Typ záložního padáku:	PR126
	Typ nosného postroje s obalem:	ICON PRO
	Typ zabezpečovacího přístroje:	VIGIL
C	Majitel padáku:	
	- Kategorie:	C
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	2
	Počet seskoků celkem:	388
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	29.4.2017
	Čas (místní):	16.15.
F	Místo posledního vzletu:	LK PJ
	Doskoková plocha:	LK PJ
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události:	<p>SESKOK Z 4000M. ZAHÁJENÍ OTEVÍRÁNÍ 1100-1200M. PO OTEVŘENÍ VRCHLÍKU 3 ZÁVITY BLÍZKO VOLNÝM KONCŮM- VRCHLÍK LETĚL PŘÍMO A NEMĚL ZVÝŠENOU RYCHLOST KLESÁNÍ. PO ODSTRANĚNÍ ZÁVITŮ - 5-10 VTEŘIN PŘETÁHLA SLIDER PŘES VOLNÉ KONCE. PŘI ZAHÁJENÍ TOHOTO ÚKONU SE DOMNÍVÁ, ŽE VIDĚLA OBĚ ŽLUTÁ ŘÍDÍCÍ MADLA. PO PŘETAŽENÍ SLIDERU ZJISTILA, ŽE JEDNA ŘÍDÍCÍ ŠŤŮRA VLAJE VOLNĚ ZA VRCHLÍKEM. V TUTO CHVÍLI KONTROLOU VÝŠKOMĚRU ZJISTILA VÝŠKU 650 M. PO CCA 2 VTEŘINÁCH PŘEŠLA NA NOUZOVÝ POSTUP - ODHODILA HLAVNÍ PADÁK A OTEVŘELA ZÁLOŽNÍ PADÁK. PO KONTROLE ODHOZENÉHO VRCHLÍKU BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE SE ŠŤŮRA NEPŘETRHLA, ALE VYVLÉKLA Z ŘÍDÍCÍHO MADLA. K TOMU MOHLO DOJÍT POUZE ZA PŘEDPOKLADU CHYBY LIDSKÉHO FAKTORU PŘI KOMPLETACI PADÁKU. NA PADÁK BYL NAINSTALOVÁN NOVÝ LINE SET, NA KTERÉM BYLO PROVEDENO POUZE 28 SESKOKŮ. DOMNÍVÁME SE, ŽE JEDINOU MOŽNOSTÍ, JAK K TAKOVÉMU VYVLEČENÍ ŠŤŮRY MOHLO DOJÍT, JE ŠPATNÝ POSTUP PŘI ZAVLÉKÁNÍ MADLA DO ŠŤŮRY., KDY PO PROVLEČENÍ OČKA GROMETEM PADÁKOVÝ TECHNIK NEPROVLÉKL NÁSLEDNĚ OČKO PŘES SPODNÍ ČÁST MADLA, ALE PŘES HORNÍ POUZE ASI 2CM DLOUHÉ SEŠITÍ MADLA. POKUD TAKTO ŠPATNĚ ZAVLEČENÁ ŠŤŮRA ZŮSTÁVÁ V TAHU, JEVÍ SE JAKO FUNKČNÍ.. PŘI PŘETAHOVÁNÍ SLIDERU DOŠLO VŠAK PRAVDĚPODOBĚ K UVOLNĚNÍ TAHU NA ŘÍDÍCÍ ŠŤŮRU A JEJÍ SNADNÉ VYVLEČENÍ Z MADLA. UVEDENÝ ŠPATNÝ POSTUP INSTALACE MADEL JE UVEDEN NAPŘ. V ČLÁNKU <a href="http://parachutistonline.com/safety">HTTP://parachutistonline.com/safety</a> training/keep an eye out/installation-errors na obr. 3-6</p>
J	Popis a rozsah poškození:	ŽÁDNÉ